Switching Deadline
4 ธ.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพน.(กปน.) ๑๐๕ /๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ฝัดศิริ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สพน.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอดับไฟเพื่อ พาดสายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F2(สพน.1)	7 ธ.ค. 67	08.30	17.00	1.พาดสายแรงสูง ขนาด 185 ต.มม.(SAC) บริเวณแยกตอนกลาง	จุดตัด DDE	SF6 ชั่วคราว บ้านตอนกลาง	นายนพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๑๕๙๖๕๔
๒.	F7(สพน.1)	7 ธ.ค. 67	08.30	17.00		จุดตัด DDE	SF6 ชั่วคราว บ้านตอนกลาง และ DIS ชั่วคราว หน้า รร.วัดใหม่นพรัตน์	
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านตอนกลาง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง หผ.กปบ.กฟส สองพี่น้อง โทร ๐๘๑-๙๔๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☑ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☐ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๑๘๗๓๕ Long ๑๐๐.๐๕๑๒๕
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๑๘๗๐๒ Long ๑๐๐.๐๕๐๐๓

(นายประเสริฐ ฝัดศิริ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สพน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPN02 จาก DDE ถึง SF6 ชั่วคราว บ้านตอนกลาง
ในวันที่ 7 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1805/2567

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SPN07 จาก DDE ถึง SF6 ชั่วคราว บ้านตอนกลาง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ DIS ชั่วคราว หน้า รร.วัดใหม่นพรัตน์

พนักงานศูนย์ฯ ~~น.ส.~~ นางสาว สุภัชรา วงศ์บุญลอด ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต

สุภัชรา
(นางสาวสุภัชรา วงศ์บุญลอด)
วศก.5 แทน หผ.กปบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. สพน.
อก.บษ.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน บ้านดอนกลาง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 7 ธ.ค. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สพน. งานที่ทำ พาดสายแรงสูง 185 sq.mm. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1805/2567
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก วันที่ 2 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 2 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 2 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย
   1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ		หมายเหตุ
1	**ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิ่ง**							
2	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN			
3	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN			Load = 0.45 MW
4	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN			Load = 0.78 MW
5	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO			
6	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO			Load = 0.56 MW
7	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO			Load = 0.08 MW
8	**ย้ายโหลด SPN07 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO02**							
9	SPN02S-50	ปลด	สับ		สพน.		DIS	บ้านหวายสอ
10	SF6 ชั่วคราวในไลน์ SNP07	สับ	ปลด,ล็อคคาน		สพน.		SF6	ชั่วคราวบ้านดอนกลาง
11	**ย้ายโหลด SPN07 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO07 และย้ายโหลด SPN02 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO02**							
12	SPN07S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6	วัดศรีเฉลิมเขต
13	SPN02S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6	โรงสีสุรชัย
14	Dis ชั่วคราวในไลน์ SNP07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS	ชค หน้า รร.วัดใหม่นพรัตน์
15	SF6 ชั่วคราวในไลน์ SNP02	สับ	ปลด,ล็อคคาน		สพน.		SF6	ชั่วคราวบ้านดอนกลาง
16	**เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.**							
17	**แจ้งให้ กฟส.สพน. ทำการไลน์โหลดในวงจร SPN02 และ SPN07 (หม้อแปลง 30kVA, 50 kVA และหม้อแปลงเฉพาะไลน์ 5 เครื่อง)**							
18	**แจ้งให้ กฟส.สพน. ทำการไลน์โหลดในวงจร SPN02 และ SPN07 แล้วเสร็จ**							
19	**แจ้งให้ชุด Hotline ทำการตัด DDE ในไลน์ SPN07 แยกออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ**							
20	**เมื่อชุด Hotline ทำการตัด DDE ในไลน์ SPN07 แยกออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ**							
21	**แจ้งให้ชุด Hotline ทำการตัด DDE ในไลน์ SPN02 แยกออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ**							
22	**เมื่อชุด Hotline ทำการตัด DDE ในไลน์ SPN02 แยกออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ**							
23	**แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพน. รับทราบ**							
24	**แจ้งให้ชุด กฟส.สพน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1**							
25	**แจ้งให้ชุด กฟส.สพน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2**							
26	**แจ้งให้ชุด กฟส.สพน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3**							
27	**แจ้งให้ชุด กฟส.สพน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4**							
28	**แจ้งผู้ควบคุมงานทำการลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้**							
29	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN			
30	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN			
32	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO			
33	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
34	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
35	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
36	แจ้งให้ชุด กฟส.สพน. ทำการปลด Short Ground จุด G1							
37	แจ้งให้ชุด กฟส.สพน. ทำการปลด Short Ground จุด G2							
38	แจ้งให้ชุด กฟส.สพน. ทำการปลด Short Ground จุด G3							
39	แจ้งให้ชุด กฟส.สพน. ทำการปลด Short Ground จุด G4							
40	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิ่ง							
41	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN			
42	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN			
43	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN			
44	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO			
45	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO			
46	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO			
47	แจ้งให้ชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ SPN07 เข้าสนิทกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ							
48	เมื่อชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ SPN07 เข้าสนิทกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ							
49	แจ้งให้ชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ SPN02 เข้าสนิทกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ							
50	เมื่อชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ SPN02 เข้าสนิทกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ							
51	ย้ายโหลด SPN07 บางส่วนกลับจาก SPO07 และย้ายโหลด SPN02 บางส่วนกลับจาก SPO02							
52	SF6 ชั่วคราวในไลน์ SNP02	ปลด,ล็อคคาน	สับ		สพน.		SF6	ชั่วคราวบ้านดอนกลาง
53	Dis ชั่วคราวในไลน์ SNP07	ปลด	สับ		สพน.		DIS	ชค หน้า รร.วัดใหม่นพรัตน์
54	SPN07S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	วัดศรีเฉลิมเขต
55	SPN02S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	โรงสีสุรชัย
56	ย้ายโหลด SPN07 บางส่วนกลับจาก SPO02							
57	SF6 ชั่วคราวในไลน์ SNP07	ปลด,ล็อคคาน	สับ		สพน.		SF6	ชั่วคราวบ้านดอนกลาง
58	SPN02S-50	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสทอร์)		สพน.		DIS	บ้านหวายสอ
59	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN			
60	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN			
61	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN			
62	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO			
63	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
64	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 7 ธ.ค. 67 เวลา 08.30- 17.00 น.

ปป.ระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณ แยกดอนกลาง

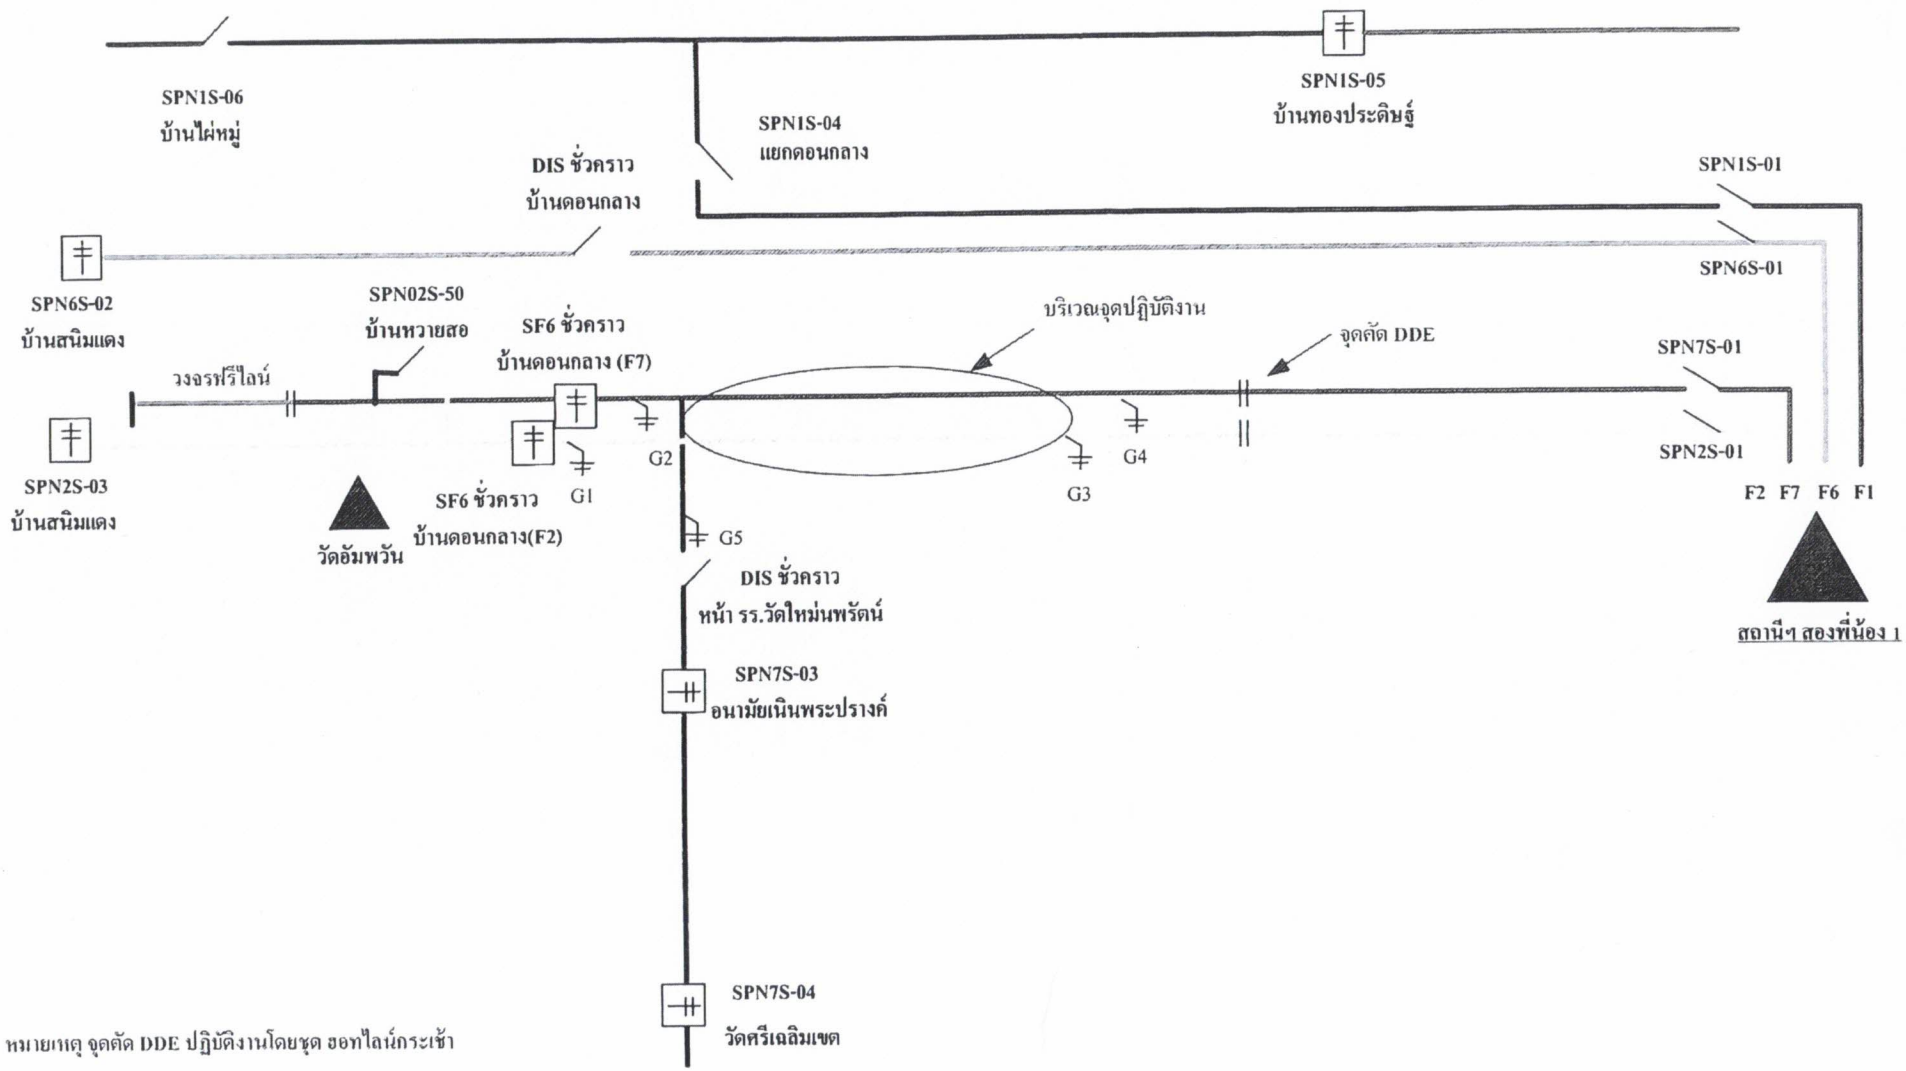

หมายเหตุ จุดตัด DDE ปฏิบัติงานโดยชุด ออฟไลน์กระเช้า